


# 作業報告書

S. P. S

株式会社 早苗パーキングシステム  
TEL:03-3515-2005 FAX:03-3515-2055

作業区分					
<b>緊急点検</b>					
受付日時	2016 年 2 月 13 日 ( 土 ) 13 : 20		作業者名	堀口 	
現場名	メーカー	富士車輛	機種	VH31	
	不具合箇所	No.2			
連絡先名	様		連絡先		
連絡内容 <エラーコード> ゲートに車をぶつけてしまい、装置が動かなくなりました。			現場状況図		
作業日時	2016 年 2 月 13 日 ( 土 )		14 : 45	~ 16 : 00	
<b>現着時状況</b> ゲートの1連目付近の真ん中辺りが後方に曲がっており1部亀裂もある。又、変形したネットフェンスが光電管を遮光している。					
<b>作業内容 / 原因</b> ゲート本体とゲートガイドローラーが変形しており、ネットフェンスも変形あり。又、ゲートチェーンにも若干の捻じれが発生している。 ゲート本体の修正とガイドローラーの調整を行い動作可能となったので、仮復旧。 原因はゲートに車をぶつけてしまった為。 上記変形箇所の部品交換が必要です。					
備考					
要 交 換 部 品			契約	作業費用	承認印
			有	有償	⑨
			経理	所属長	担当者

平成28年2月13日

# 別紙報告書

株式会社早苗パーキングシステム

物件名	契約	機種	実施日	作業者
	有 無		平成28年2月13日	堀口

※赤文字は今回から新規のものとなります。

<p>顕著な劣化が見られる為、早急に修理が必要です。</p>	<p>顕著な劣化が見られる為、早急に修理が必要です。</p>	<p>顕著な劣化が見られる為、早急に修理が必要です。</p>
		
ゲート1連目付近変形	ゲート1連目付近変形	変形箇所亀裂
<p>No.2の車両がゲートにぶつかり、ゲートが変形しました。 変形箇所はゲート1連目付近中央部(亀裂有り)とゲートガイドローラーが変形しており、ゲートチェーンにも捻じれが生じております。 現在、ゲートを修正しかりうじて動作可能となりましたが、ゲート1式(チェーンも含む)での交換が必要です。</p>		
<p>顕著な劣化が見られる為、早急に修理が必要です。</p>	<p>顕著な劣化が見られる為、早急に修理が必要です。</p>	<p>顕著な劣化が見られる為、早急に修理が必要です。</p>
		
ゲートガイドローラー変形	事故車両キズ	ゲート修正後